

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/39919 Výrovice

Stav před rekonstrukcí:

Předmětný úsek silnice III/39919 v předmětném úseku vykazoval nevyhovující dopravně stavební stav. Povrch komunikace byl porušen provozem a klimatickými vlivy. Na povrchu vozovky byly patrné především výtluky a trhliny. V úseku bylo v nevyhovujícím stavu také odvodnění vč. propustků.

Nový stav:

Jedná se o stavební práce na silnici III/39919 v km 0,550 – 1,720, v k.ú. obce Výrovice, v celkové délce 1170 m.

V rámci stavebních prací byl proveden nový povrch vozovky technologií penetrační makadam PMH s mikrokobercem, dále upraveny sjezdy, provedena úprava stávajících (3 ks) a zhotovení nových propustků (7 ks), zhotovení krajnic, úprava příkopů a dalších souvisejících prací.

Nové propustky byly provedeny z ŽB trub TZH-Q 40/250 a TZH-Q 60/250, čela z lomového kamene. Vtok i výtok byl odlážděn lomovým kamenem do betonového lože. U ostatních propustků byla provedena nová čela vč. ŽB říms z bet. C 30/37 XF4 a vyčištění.

Skladba vozovky:

Mikrokoberec dvouvrstvý 0/6 + 0/6 tl. 12 mm, asfaltový nátěr 8/11, penetrační makadam hrubý PMH 85 mm, (ve sjezdech šterkodrt' ŠD 0/32 tl. 250 mm).

Projektant: Kučeřík PROJEKT s.r.o.
IČO: 282 93 134


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

Termín realizace: 09/2020 - 10/2020

Náklady stavby: 6 956 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa

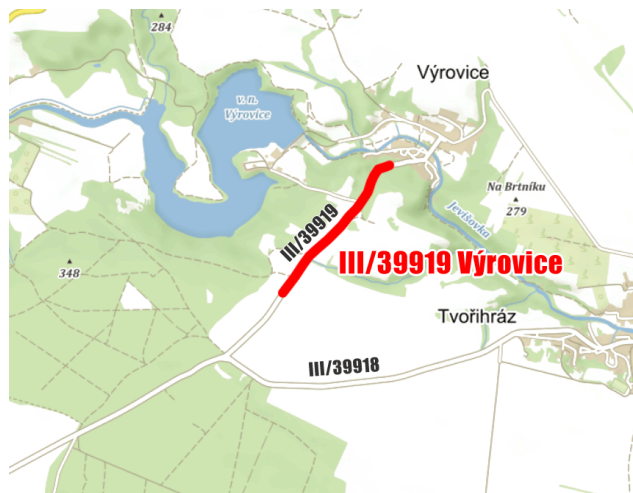

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

