

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/413 Dobelice – Hostěradice

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace v předmětném úseku. Povrch komunikace vykazoval poruchy, jako síťové trhliny, plošné deformace, propadené kraje vozovky, výtluky apod.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/413 v úseku délky 5615 m, od konce obce Dobelice, po začátek obce Hostěradice – Míšovice, v provozním staničení km 8,043 – 13,658. Komunikace je provedena v kategorii S 7,5. Základní šířka komunikace v kategorii S 7,5 je 6,5 m zpevnění. Rekonstrukce silnice spočívala v odstranění stávajícího asfaltového krytu, sanaci trhlin a položení nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí stavby byla také rekonstrukce propustků v km 0,983, km 1,762 a km 5,084, provedení krajnic ze ŠD v tl. 0,10 m, zpevnění hospodářských sjezdů ve skladbě jako vozovka, vodorovné i svislé dopravní značení, oprava objízdné trasy ve staničení km 1,403 - 2,502 silnice II/397 a další související práce.

Skladba vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm, spoj. postřík, asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ 70 mm, spoj. postřík, lokální sanace podle TP 115 a jiných poruch, frézování krytu v prům. tl. 90 mm.

Projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.
IČO: 27699927


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
IČO: 26177005

Termín realizace: 07/2017 - 11/2017

Náklady stavby: 32 400 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa

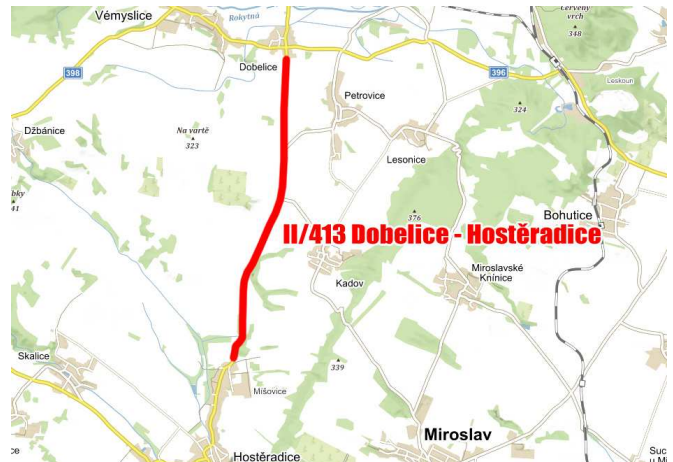

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

